

# 工业机器人仿真与编程









工业机器人模拟焊接轨迹,运动要求需要完成:从初始工作点 Phome出发,关节运动到P10点,线性运动分别运动至P20、P30,然 后圆弧运动经过P40,在P50终止,如图所示。









# ※学会工业机器人程序的创建。※掌握工业机器人点位示教以及修改位置。※掌握工业机器人程序的编辑。









 1)在 "7danyuan7jichurenwu-ready"工 作站内,打开控制器选项 卡,单击"示教器"菜单 内的虚拟控制器,如图所 二

+

示。



# 2) 在虚拟示教器上打开模式选择开关,将模式选择到手动操作, 并单击 "Enable" 使电机上电,如图所示。





3) 在手动状态下,单击
 示教器上"ABB菜单",选择
 "手动操纵"或选择"程序数
 据",选择"tooldata",如
 图所示。





#### 4) 选择已经创建完成的工具坐标系"hangqiang",如图所示。

■ ✓ ↓ ▲ 手动操纵 - 工具	手动 jichu (HAIFENC612)	电机开启 己停止 (速度 100%)	
当前选择:	hang qi ang		
从列表中选择一个项目	<b>a</b> •		
工具名称 /	模块		范围1 到 2 共 2
hang qi ang	RAPID/T_ROB1/CalibData		全局
too10	RAPID/T_ROB1/BASE		全局
新建	编辑	确定	取消
<u>요</u> , 手动操纵			





#### 5) 选择已经创建完成的工件坐标系"shoudong",如图所示。

.....

控制器工	<u>a</u>	配置	虚拟控:
	手动 jichu (HAIFENG612)	电机开启 己停止 (速度 100%)	× ×
올 手动操纵 - 工件			
当前选择:	shoudong		
从列表中选择一个项目	•		
工件名称 /	模块		范围1到2共2
shoudong	RAPID/T_ROB1/CalibData		任务
wobj0	RAPID/T_ROB1/BASE		全局
新建	编辑	确定	取消
<u>息</u> 手动操纵			



6) 单击示教器上"ABB菜单",选择"程序编辑器",如图所示。







. . . . . . . .

#### 7) 选择程序模块"CalibData",如图所示。

	手动 jichu (HAIFENG612)	电机开启 己停止(速度 100%)	X
T_ROB1			
模块			
名称 /	类型	更改	1 到 3 共 3
BASE	系统模块	_	
CalibData	程序模块		
user	系统模块	_	
文件 🔷	刷新	显示模块	后退
T_ROB1			





8) 单击示教器上"例行程序",如图所示。







----

#### 9) 选择"文件", 单击"新建例行程序", 如图所示。

≡∨ %	手动 jichu (HAIFENG612)	电机开启 己停止 (速度 100%)	× ×
T_ROB1/CalibData			
例行程序		活动过滤器:	
名称	模块	类型	1 到 1 共 1
无例行程序			
	0		
新建例行程序	Ø		
复制例行程序			
移动例行程序			
更改声明			
重命名			
删除例行程序			
		ㅁ = 님/= ㅠ ㅎ	
X1ff		显示例行程序	后退
T_ROB1 CalibData			



10) 将"新建例行程序"命名为"main",如图所示。

「三〇〇」 「記録】 「記録 「記録 「記録】 「記録】 「記録 「記録】 「記録 「記録 「記録 「記録 「記録 「記録 「記録 「記録	电机开启 2) 己停止(速度 100%)						
5 新例行程序 - T_ROB1 内的〈未命名程序〉/CalibData 例行程序声明							
名称:	main	ABC					
类型:	程序	<u> </u>					
参数:	无						
数据类型:	num						
模块:	CalibData	<b>_</b>					
本地声明:	□ 撤消处理程序:						
错误处理程序:	□ 向后处理程序:						
结果	确定	取消					
CalibData							





----

11) 再添加"新建例行程序"命名为"hanjiemoni",如图所示。

.....

	手动	电机	开启	3			
	jichu (HAIFENG612)	己侍	5止(速度 100%)				
□ 新例行程序 - I_ROB1 内的〈未命名程序〉/CalibData							
例行程序声明							
名称:		hanjimon	i	ABC			
类型:	-	程序		<b>_</b>			
参数:		无					
数据类型:		num					
模块:		CalibData		▼			
本地声明:			撤消处理程序:				
错误处理程序	:		向后处理程序:				
			确定	取消			
CalibData							



### 12) 在"main"中选择"ProCall"调用子程序"hanjimoni", 如图所示。





# 13)调用子程序后,在"hanjimoni"中添加指令"MoveJ", 创建Phome位置,并且"修改位置"记录当前位置,如图所示。





# 14) 使用示教器调整焊枪到达P10位置,如图所示。 在"hanjimoni"中添加指令"MoveJ",创建P10位置, 并且"修改位置"记录当前位置,如图所示。 使用相同方法创建"P20""P30"位置,并进行 修改位置,如图所示。







#### 15) 将焊枪移动到P30位置, 插入指令MoveC, 创建"P40""P50"

位置,并进行修改位置,如图所示。

		u (HAIFENG61	2)	电机开启 己停止 (速度	100%)	3	X	
9 I	]] T_ROB1 内的<未命名程序>/CalibData/hanjimoni							
	任务与程序	-	模块	•	69	行程序	•	
11	MoveJ	Phom	e, <b>v1</b> 000	,z50,1	nangqila	ngW	jøj:	
12	MoveJ	P10,	<b>v1000</b> ,	z50,	hangqi	ang	<b>lob</b> j	
13	MoveL	P20,	v1000,	z50,	hangqi	ang\	<b>l</b> Obj	
14	MoveL	P30,	<b>v1000</b> ,	z50,	hangqi	ang\W	<b>l</b> Obj	
15	MoveC	P40,	P50,	<b>v1</b> 000	, z10,	hange	lian	
16)	ENDPROC							
17	PROC mai	in()						
18	hanjir	noni;						
19	ENDPROC							
20	ENDMODULE							
	添加指令 🔷	编辑	调试	<u></u> 1	多改位置	隐藏声	明	
<u>!</u> =	T_ROB1 CalibData					1/3	0B_1	



## 16) 单击"调试"选择"PP移至main"进行程序的调试,如图 所示,然后单击运行按键,进行程序的模拟运行,如图所示。











 $\bigcirc$ 









